


Aanpassing bij 0501 0526; soms ontvanger geen spanning en bijbuigen batterijklemmetjes.


1) Aan de onderkant maakt de batterijpack alleen contact met de twee buitenste onderste lipjes van het toestel; door verlies aan veerkracht komt het voor dat de contacten plat gedrukt zijn en geen contact meer met de twee contacten van de accupack maken.

PS: als de ontvanger het nog niet doet kan het soms voorkomen dat de twee kruiskopschroeven even moeten worden "aangetrokken".

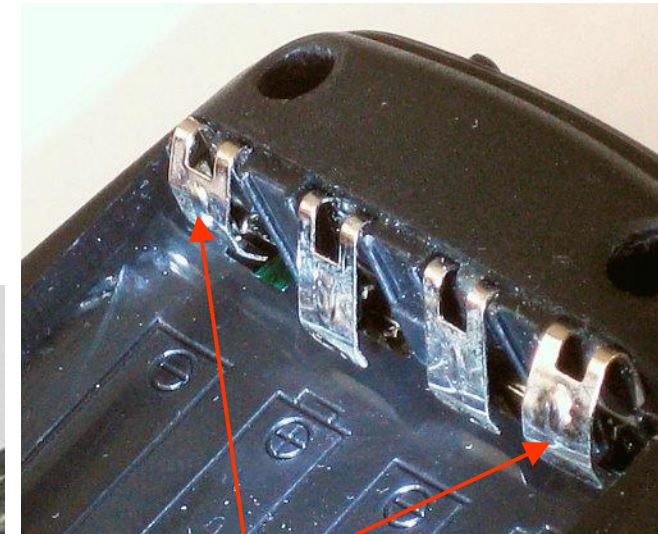


3) Zo zullen de twee lipjes weer goed contact kunnen maken met de batterijpack.

2) Buig met twee platbek tangetjes de twee buitenste lipjes een beetje dubbel, zodat het middelste gedeelte goed contact maakt met het vlakje op de batterij. Doe dit voor beide buitenste twee onderste lipjes; de rest heeft geen contact functie.

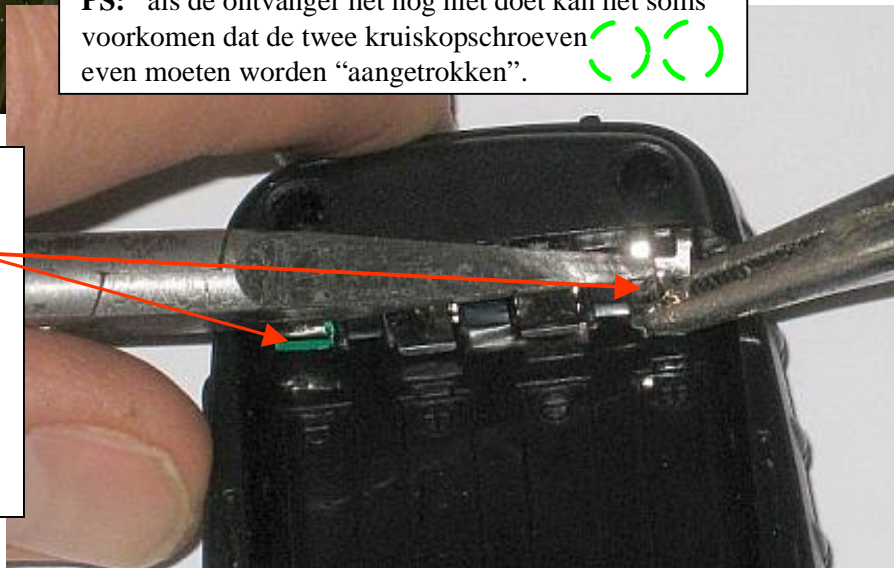

4) plaats de batterijpack eerst met het onderste contact gedeelte in de radio. Zorg ervoor geen plastic braampjes te maken; de contactlipjes van het toestel kunnen dan niet goed contact maken.

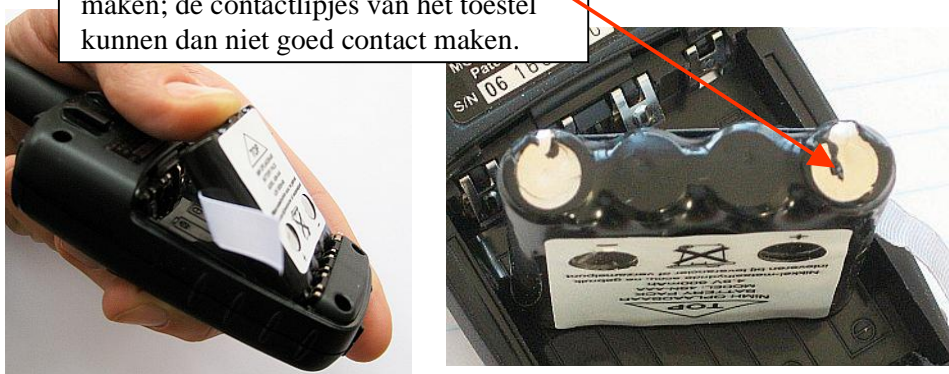

Tip) Wil de accu niet laden? Controleer eerst een andere ontvanger (of lader) om te kijken waar het defect zit. De laadstroom wordt via het achterklepje naar de twee contacten op de batterijpack gebracht. Soms is de batterijpack defect of soms zit (dom?) alleen maar het uittreklintje voor het contactvlak.

